

2014 MAR. 11

BARRERA	INTERNA
Zk. 212770	Zk.

ACTA DE INSPECCIÓN
--------------------


✓  
D. [REDACTED], funcionario adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco e Inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear, personado el 13 de febrero de 2014 en el CENTRO METALÚRGICO DE INVESTIGACIÓN AZTERLAN, sito en [REDACTED] C/ [REDACTED] en el término municipal de DURANGO (Bizkaia), procedió a la inspección de la instalación radiactiva de la cual constan los siguientes datos:

- \* **Utilización de la instalación:** Industrial (Radiografía industrial).
- \* **Categoría:** 2ª.
- \* **Fecha de última autorización de modificación y puesta en marcha (MO-4):** 17 de noviembre de 2008
- \* **Finalidad de esta inspección:** Control.

La inspección fue recibida por D. [REDACTED], Supervisor de la instalación radiactiva, quien informado de la finalidad de la misma manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.


El representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo cual se notifica a efecto de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal técnico de la instalación, resultó que:

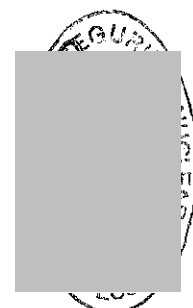


## OBSERVACIONES

- La instalación radiactiva consta de los siguientes equipos:
  - Un sistema de rayos X [REDACTED] n/s A09511001080 provisto de 2 generadores de 160 kV, uno de los cuales trabaja a alta tensión positiva y el otro a alta tensión negativa, y de un tubo de rayos X, cuyas condiciones máximas de funcionamiento dependen de la combinación de generadores/tubos:
    - \* Suma de los 2 generadores y un tubo:
      - Marca tubo [REDACTED]
      - Tubo modelo Comet [REDACTED]
      - Nº de serie del tubo: 110763.
      - Tensión máxima 320 kV.
      - Intensidad máxima 24 mA.
    - \* En el búnker que aloja a este equipo está guardado como reserva el siguiente tubo de rayos X, que puede sustituir al tubo [REDACTED] [REDACTED] s 110763:
      - marca [REDACTED]
      - Modelo [REDACTED]
      - Tensión máxima 320 kV.
      - Intensidad máxima 10 mA.
      - Nº de serie del tubo: 954264.
  - Un equipo de tomografía por rayos X marca [REDACTED] modelo [REDACTED] 450 n/s P0020003031 compuesto por dos generadores de tensión de 225 kV cada uno; uno negativo modelo [REDACTED] y n/s 1453201 y otro positivo modelo [REDACTED] y n/s 1295411, con una tensión total de 450 kV e intensidad máxima 3,35 mA; así como por un tubo [REDACTED] tipo [REDACTED] n/s 59-1483.
  - Un equipo espectrómetro de fluorescencia portátil con empuñadura de pistola de la marca [REDACTED], modelo [REDACTED] n/s 46467, provisto de un generador de rayos X de 50 kV y 0,1 mA de tensión e intensidad máximas respectivamente.

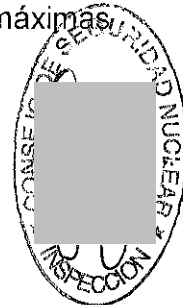


- El equipo de rayos X [REDACTED] dispone de consola de control modelo [REDACTED] y de detector de panel plano XRD 0822-14 HDR, y se encuentra en el interior de un recinto blindado con paredes de hormigón y planchas de plomo, puerta de acceso plomada y ventana de carga con cristal plomado, ubicado en un pabellón identificado con el número 7J próximo al edificio de AZTERLAN.
- Se aporta a la inspección hoja de asistencia técnica de la empresa [REDACTED] de desmontaje y envío el 26 de junio de 2013 del generador negativo averiado, modelo [REDACTED], n/s 1439505 perteneciente al equipo de tomografía por rayos X marca [REDACTED] y colocación el 24 de julio de 2013 del nuevo generador negativo modelo MGG46 n/s 1453201.
- Asimismo, la empresa [REDACTED] ha realizado las revisiones a los equipos según sigue:
  - Al equipo de rayos X [REDACTED] n/s A09511001080, ubicado en el búnker, en fechas 22 de mayo de 2013 y 30 de enero de 2014; la primera de ellas según certificado mostrado a la inspección; la segunda, según etiqueta colocada en el equipo.
  - Al equipo de tomografía de rayos X marca [REDACTED] modelo [REDACTED] n/s P0020003031, el día 21 de mayo de 2013 según certificado mostrado a la inspección y el 16 de enero de 2014 según etiqueta colocada en el equipo.
- De las últimas revisiones realizadas por [REDACTED] en enero de 2014 a ambos equipos se está a la espera de recibir los certificados, según se manifiesta.
- Además, AZTERLAN revisa también los equipos: el analizador de materiales en cada uno de sus usos, y mensualmente los equipos de tomografía y rayos X. En estas revisiones comprueban el correcto funcionamiento de sus mecanismos de seguridad, enclavamientos, pulsadores de emergencia y señalización, y miden la tasa de dosis en puertas, ventanas y puestos de operador. Estas revisiones son registradas en los correspondientes diarios de operación.
- La instalación dispone de las instrucciones IT-ND-RT-007 rev.4 (29/09/08) "Control de Seguridad en una instalación de rayos X", IT-ND-RT-011 rev.4 (29/9/08) "Operar en casos de emergencia en la IRA/2232 en equipo de tomografía", P-219 DC/DM rev.1 (25/2/09) "Procedimiento para la calibración de la cámara de rayos X" e IT-ND-RT-013 rev.1 (29/9/09) específico para la revisión del espectrómetro de fluorescencia [REDACTED] modelo [REDACTED]

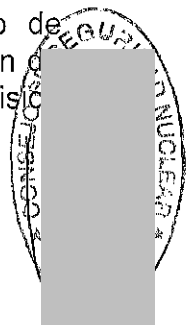


- Se comprobaron los apuntes de las últimas revisiones realizadas por AZTERLAN al equipo de rayos X [REDACTED] en fechas 18 de septiembre, 22 de octubre, 19 de noviembre y 27 de diciembre de 2013 y 29 de enero de 2014.
- También se comprobaron los apuntes de las últimas revisiones realizadas por AZTERLAN al equipo tomógrafo de rayos X de fechas 25 de septiembre, 19 de noviembre y 12 de diciembre de 2013 y, 7 y 16 de enero de 2014.
- La inspección también vio los registros de las comprobaciones de seguridad realizadas según la IT-ND-RT-013 en fechas 18 de junio, 4 de octubre y 15 de noviembre de 2013 y 10 de febrero de 2014.
- Para realizar la vigilancia radiológica ambiental la instalación dispone de los siguientes detectores:
  - Detector marca [REDACTED], modelo [REDACTED] n/s C0003585, asignado al búnker que aloja el equipo de rayos X [REDACTED] y calibrado por el [REDACTED] de la [REDACTED] ) el 22 de mayo de 2012.
  - Detector de radiación marca [REDACTED] modelo [REDACTED], nº de serie 32.039 equipado con sonda n/s 25.049, destinado a la vigilancia radiológica de las inmediaciones del equipo de tomografía por rayos X, calibrado por el [REDACTED] de la [REDACTED] el 11 de abril de 2013.
- El titular ha establecido para sus detectores un plan con periodicidad bienal entre calibraciones.
- El funcionamiento de la instalación radiactiva de AZTERLAN es dirigido por D. [REDACTED], titular de licencia de supervisor en el campo de radiografía industrial válida hasta el 17 de marzo de 2016, quien compagina la supervisión de esta instalación con las de la IRA/1019 [REDACTED]; IRA/2228 ([REDACTED] IRA/2512 [REDACTED]) e IRA/3179 [REDACTED] Pontevedra).
- En AZTERLAN existen además otras tres personas con licencia de supervisor en el mismo campo asignadas a la instalación: D<sup>a</sup> [REDACTED] [REDACTED] todos ellos con licencia en vigor al menos hasta mayo de 2015.
- La instalación dispone de once personas con licencia de operador en el mismo campo, vigentes al menos hasta el 20 de mayo de 2015.




- Se manifiesta que el equipo de tomografía es manejado por el supervisor principal y por tres personas con licencia; el analizador por otro supervisor y una de esas dos personas, y el equipo de rayos X, generalmente, por el resto de operadores. Asimismo, se manifiesta tener a tres personas con licencia de operador en situación de reserva.
- Los trabajadores expuestos están clasificados como de tipo B. Para todos ellos se realizó en la entidad [REDACTED] reconocimientos médicos específicos para exposición a radiaciones ionizantes entre el 2 y el 29 de abril de 2013, todos ellos con resultado de apto; así mismo, se manifiesta a la inspección haber iniciado la convocatoria para nuevas revisiones médicas.
- El control dosimétrico se lleva a cabo mediante diez dosímetros personales, cuatro de área y uno de viaje. Los personales están asignados a los cuatro supervisores y seis de los operadores. Dos de los cuatro de área al equipo de rayos X, uno junto al puesto de operador y otro en una de las paredes del búnker que lo aloja, y los otros dos destinados al equipo de tomografía por rayos X: uno ubicado junto al apéndice que aloja al tubo y el otro en la pared derecha opuesta al tubo (barrera primaria).
- Los dosímetros son leídos por el [REDACTED] de Barcelona. Se dispone en la instalación de los historiales dosimétricos actualizados hasta diciembre de 2013 y sus lecturas son de fondo radiológico.
- El supervisor ha impartido formación individualizada sobre el Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia de la instalación a los operadores en fechas 3 de junio de 2010; 30 de abril, 20 de julio y 29 de octubre de 2012.
- El diario de operación diligenciado el 13 de marzo de 1998 y anteriormente asignado al equipo de rayos X [REDACTED] fue sustituido en diciembre de 2012 por un nuevo diario diligenciado el 21 de enero de 2011 con el nº 146 del libro 1. En estos diarios diariamente se han anotado las horas de servicio, tensión, intensidad, tubo utilizado, operario y observaciones cuando procede, verificación mensual de sistemas de seguridad, revisiones anuales del equipo, formación, bajas de personal, venta de tubo de Rayos X, etc.
- El equipo de tomografía dispone también de un diario de operación donde cada día se anotan las horas acumuladas, tensión e intensidad máximas, operador, tiempo y observaciones, así como las comprobaciones mensuales de [REDACTED] paradas por avería y mantenimientos semestrales por [REDACTED]

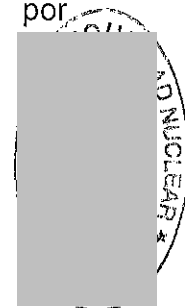

- Para la pistola [REDACTED] modelo [REDACTED] se dispone de otro diario de operación, en el que se anotan el día y empresa a la que se desplaza la pistola, número de medidas, duración del disparo y revisiones del equipo.
- El informe anual de la instalación correspondiente al año 2012 fue entregado en el Gobierno Vasco el 25 de marzo de 2013.
- El búnker que aloja el equipo de rayos X [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] /s A09511001080 dispone de sistemas de seguridad accionados por enclavamientos eléctricos, los cuales funcionan de la siguiente manera:
  - El equipo dispone de cinco setas de emergencia, tres en el exterior y dos en el interior, que interrumpen la irradiación al pulsar cualquiera de las mismas.
  - El equipo en estado de funcionamiento no permite ni la apertura de la ventana de carga, ni de la puerta de acceso al interior del recinto blindado.
  - No se permite irradiar piezas si la ventana por la que se introducen se encuentra abierta.
- Para este búnker existe señalización luminosa roja intermitente en el exterior y otra roja fija en el interior que avisa de la emisión de radiación.
- El interior del búnker se encuentra clasificado como zona de acceso prohibido en base a lo dispuesto en el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y señalizado según la Norma UNE 73.302, disponiéndose en las proximidades de la instalación de varios extintores de incendios.
- El equipo de tomografía por rayos X marca [REDACTED] dispone de consola de control e intensificador de imagen y está alojado en una cabina marca [REDACTED], modelo [REDACTED] con n/s P002000301 y marcado CE, ubicada en el sótano del edificio principal del Centro Metalúrgico de Investigación AZTERLAN. Su intensificador de imagen y el manipulador de pieza a ensayar se alojan en el interior de la cabina [REDACTED], mientras que el tubo de rayos X se sitúa en un apéndice blindado adherido a la cabina mediante bisagras y tornillos de cierre y comunicado con el interior por una ventana en la cabina.
- El mencionado equipo dispone de tres interruptores de emergencia cuyo accionamiento impiden la irradiación, colocados en el cuadro eléctrico de control, interior y exterior de la cabina, así como de luz amarilla intermitente que indica el estado de irradiación.

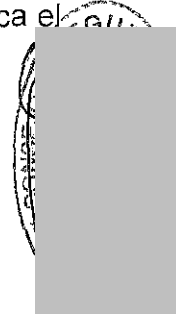

- El equipo comparte ubicación con otros ensayos de materiales, no está marcada para él ninguna zona de influencia y el acceso al local que lo alberga no es controlado.
- La cabina del tomógrafo está clasificada en base a lo dispuesto en el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes como zona de acceso prohibido y señalizado según la Norma UNE 73.302; el área exterior a la cabina está considerada de libre acceso.
- El espectrómetro portátil por fluorescencia [REDACTED], modelo [REDACTED], n/s 46467, se guarda bajo llave.
- Se comprobó el correcto funcionamiento de la clave de 4 dígitos que es necesario introducir para poder realizar disparos con el espectrómetro, y que es necesario accionar, además del gatillo, alguno de los otros dos interruptores con los que cuenta.
- Si se acciona el pulsador trasero y el gatillo de la empuñadura el equipo comienza a emitir radiación, pero dicha emisión cesa en pocos segundos por falta de cuentas y no se reanuda aunque se continúe apretando ambos interruptores.
- Si se aprieta el gatillo de la empuñadura estando simultáneamente oprimido el interruptor frontal de presencia de material el equipo emite radiación, aunque no se accione el interruptor trasero de simultaneidad.
- Realizadas mediciones de tasa de dosis los resultados fueron los siguientes:
  - o En el exterior del búnker que contiene al equipo de rayos X [REDACTED], funcionando éste con foco de 0,4 mm, 320 kV y 2,5 mA, con pieza en su interior:
    - 0,65  $\mu\text{Sv/h}$  en contacto con el cristal de la ventana (centro).
    - 0,35  $\mu\text{Sv/h}$  en la ranura de la ventana.
    - 0,25  $\mu\text{Sv/h}$  en la ranura de la puerta.
    - 0,15  $\mu\text{Sv/h}$  en el puesto de control.
  - o En el exterior de la cabina [REDACTED] que contiene al tomógrafo, funcionando éste a 400 kV; 1,75 mA; foco 0,4 mm, con pieza metálica en su interior:
    - Fondo radiológico en los botones de manejo de la puerta.
    - Fondo radiológico en los dos laterales de la puerta.

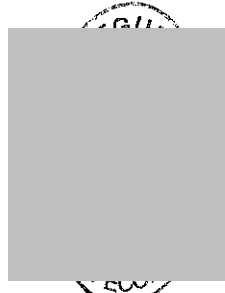

- Fondo radiológico en la pared derecha, estanterías, barrera primaria.
  - Fondo radiológico en contacto con el blindaje del tubo.
- Con el equipo analizador portátil [REDACTED] n/s 46467 en condiciones normales de funcionamiento:
- Fondo en la posición de la mano, al disparar sobre pieza de acero de 20 mm de grosor aproximadamente.
  - 15 mSv/h máximo, al disparar en haz directo sobre el detector (sin pieza).





Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente Acta por duplicado en la sede del Gobierno Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, el 17 de febrero de 2014.



Fdo

Inspector de Instalaciones Radiactivas

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la instalación, para que con su firma, lugar y fecha, manifiesta su conformidad o reparos al contenido del Acta.

En DURANGO....., a 7 de MARZO..... de 2014

Fdo.:



Cargo..... SUPERVISOR.....

Coordinador END.

