

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionario adscrito al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear como Inspector de Instalaciones Radiactivas para la Comunidad Autónoma del País Vasco, certifica:

Que se ha personado el 17 de junio de 2020 en las dependencias que la empresa Curium Pharma Spain SA, dispone en el , en el término municipal de Galdakao, Bizkaia.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar las actividades en general de transporte por carretera de material radiactivo que diariamente se realizan desde dichas dependencias hasta diversas instalaciones autorizadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en las que aparece como remitente Curium Pharma Spain SA. Se realizaron comprobaciones sobre una expedición concreta que partió de las instalaciones de dicha empresa hacia las 11:00 horas con destino una instalación radiactiva médica en Bizkaia.

Que la inspección fue recibida por , Directora Técnica y , Adjunto a la Dirección Técnica, ambos supervisores de la instalación radiactiva de la que es titular Curium Pharma Spain SA, así como por , conductor, quienes manifestaron conocer y aceptar la finalidad de la inspección en lo que se refiere a la Protección Radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo cual se notifica a efecto de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas, así como de la información requerida y suministrada, resultaron las siguientes



### OBSERVACIONES

- Curium Pharma Spain SA es titular de la instalación radiactiva de 2ª categoría con referencia , autorizada para la preparación y distribución de radiofármacos según resolución de modificación y puesta en marcha de 22 de mayo de 2018 del Director de Energía, Minas y Administración Industrial del Gobierno Vasco.
- Curium Pharma Spain SA en su instalación de Erletxe, Bizkaia, recibe material radiactivo desde varios suministradores y envía radiofármacos a distintos centros médicos clientes (instalaciones radiactivas autorizadas). Algunos de éstos últimos le devuelven después residuos sólidos contaminados con material radiactivo.
- Para las actividades relacionadas con el transporte de material radiactivo Curium Pharma Spain, SA se ha dotado de tres procedimientos propios:
  - Recepción, registro y almacenamiento de material para preparación de monodosis: doc. de fecha 9/02/2017.
  - Expedición de radiofármacos: doc. de fecha 1/4/2017.
  - Almacenamiento y registro de residuos (Procedimiento de Gestión Medioambiental): doc. de fecha 8/4/2014.
- La instalación envía radiofármacos a cuatro instalaciones médicas en Bizkaia; a una en Araba y a otra IRA médica y un centro de investigación en Gipuzkoa.
- Curium Pharma Spain SA contrata el transporte de sus radiofármacos con la empresa , inscrita como RT-1 en el "Registro de Transportistas de Sustancias Nucleares y Materiales Radiactivos".
- Para el suministro y transporte de material radiactivo Curium Pharma Spain SA utiliza dos modelos de embalaje, los cuales presentan el mismo diseño y dimensiones exteriores pero con diferentes dimensiones interiores y capacidad.
- En ambos casos se conforman bultos del Tipo A con los siguientes componentes básicos:
  - El radiofármaco, sea en pastillas o bien dentro de jeringas (dentro de sobres plásticos individuales estancos), o de viales.
  - Una caja interna paralelepípedica blindada en plomo con paredes interna y externa de acero, de base variable y 270 mm de altura.
  - Material de poliestireno expandido como elemento amortiguador entre la caja interna y el contenedor externo.



- Un contenedor externo cilíndrico de polietileno de alta densidad con asa, con tapa metálica con cierre de ballesta y precintable por brida de plástico.
- En base a las medidas de la caja interna los bultos resultantes se denominan:
  - Bulto tipo A cuando la caja es rectangular y pequeña, midiendo 80 x 120 mm de base.
  - Bulto tipo A cuando la caja es cuadrada y grande, de 127 x 127 mm de base, ocupando en ambos casos el relleno de poliestireno expandido el espacio variable entre la caja y el contenedor externo.
- Se manifiesta a la inspección que actualmente en la instalación se dispone de unos conjuntos de embalaje de los tipos citados, todos ellos propiedad de Curium Pharma Spain SA, y que los contenedores externos (bidones de plástico) son intercambiables respecto a los internos, con la única condición de que ambos se correspondan con el mismo centro de destino, los cuales son identificados mediante un código de colores.
- Recientemente han adquirido, al menos, nuevos bidones de plástico de polietileno de alta densidad con su correspondiente material amortiguador de poliestireno expandido. Éste último material presenta un refuerzo de unos 5 cm aproximadamente en su parte superior para evitar su deterioro al introducir o sacar el contenedor interno plomado, según se manifiesta.
- Sobre estos ocho bidones de plástico, ahora, figura pintado con tinta indeleble el número UN 2908 (2). Se manifiesta a la inspección que en los envíos de material radiactivo al centro hospitalario las dos etiquetas romboidales "Radioactive" se colocan sobre los dos UN 2908 de forma que estas quedan ocultas y que cuando el centro médico devuelve el embalaje vacío retiran las dos etiquetas romboidales de manera que sea visible la señalización UN 2908.
- Una vez al año se comprueba el poder de blindaje de todos los contenedores internos plomados (caja paralelepípedica de plomo y acero) medido en número de capas hemirreductoras para . Las últimas comprobaciones han sido realizadas en fechas 20 y 29 de mayo ( y contenedores respectivamente) de 2019.
- Se manifiesta a la inspección que a cada bulto recibido en la radiofarmacia procedente de sus suministradores se le realizan, de acuerdo con el procedimiento , comprobación documental, inspección visual y medidas de tasa de dosis y contaminación, mediante frotis.
- Los resultados de algunas de dichas inspecciones, no todas, son anotados en un "Registro de revisión semanal de bultos de proveedor"; en caso de detectarse incidencias éstas serían registradas en el diario de operación. Los últimos registros de abril y mayo de 2020 reflejaban revisiones efectuadas a 11 y 9 bultos respectivamente; para todos ellos el resultado de la inspección fue conforme.



- Igualmente se manifiesta a la inspección cómo las comprobaciones realizadas sobre los embalajes utilizados para los envíos desde las instalaciones de Curium Pharma Spain, SA hacia sus clientes se realizan siguiendo el procedimiento , el cual comprende:
  - Inspección visual de posibles deterioros en los contenedores externos y el material de amortiguación, cada vez que van a ser usados.
  - Inspección mensual, más detallada, sobre contenedores externos y material de amortiguación.
  - Inspección y limpieza sobre los contenedores plomados (cajas) internos cada vez que retornan de los centros médicos clientes.
  - Verificación anual del blindaje de los contenedores internos, con registro de su resultado (nº de capas hemirreductoras), antes citada.
  
- Según se manifiesta a la inspección de forma aleatoria, y en cualquier caso más de una vez al mes, para los vehículos en uso ese día (normalmente dos), realizan frotis en los vehículos de transporte (caja y cabina) para comprobar la ausencia de contaminación, registrándose siempre los resultados en formulario específico fuera del diario de operación. El último registro es de fecha 18 de mayo de 2020, y fueron efectuados sobre los vehículos matrículas y .
  
- El procedimiento considera acciones para la segregación y marcado de aquellos embalajes en los que se detectan deterioros, con el fin de evitar su uso inadvertido. Manifiestan que algún contenedor metálico blindado con deterioro en las bisagras de su tapa ha sido retirado para su reparación y reintegrado posteriormente al servicio. No existen registros de estas reparaciones.
  
- En la preparación de las monodosis utilizan un programa informático en el que se van cargando los datos sobre la naturaleza y actividad de los radionucleidos que se van a transportar en un determinado contenedor interno. Posteriormente, mediante ese mismo programa, se genera la documentación de transporte y la etiqueta para el bulto mostrando dichos datos.
  
- Antes de imprimir las etiquetas y para determinar el índice de transporte (IT) del bulto se mide la tasa de dosis a 1 m de su superficie, en un lugar medido y señalizado al efecto, y el dato se introduce en el programa informático. También miden la tasa de dosis en contacto con el bulto.
  
- Para el etiquetado utilizan hojas adhesivas preimpresas (radiactivo I ó II según proceda; Nº ONU, remitente, bulto tipo A, etc...) sobre las cuales el programa informático imprime los datos individualizados correspondientes al bulto en cuestión: radionucleidos contenidos, actividad e índice de transporte.




- Es práctica habitual, aunque no sistemática o exhaustiva, se manifiesta, realizar comprobaciones de posible contaminación superficial en los componentes de los bultos retornados de los clientes antes de su nueva utilización. En el último año no han detectado contaminación en los componentes de estos bultos, se manifiesta.
- Recientemente han comprobado la ausencia de contaminación en los siguientes contenedores y los embalajes con ellos utilizados cada día: el 27 de abril, contenedores n<sup>os</sup> ; el día 18 de mayo, contenedores n<sup>os</sup>
- Cada transporte va acompañado por la siguiente documentación:
  - Carta de porte, emitida por
  - Hoja de transporte propia de , registrando origen y relación de destinos del transporte con sus horas de entrega prevista y real, e incluyendo una lista de comprobación a ser cumplimentada por el conductor tras verificar aspectos relativos al vehículo, equipamiento, documentación y eventuales incidencias.
  - Una hoja de ruta emitida por Curium Pharma Spain, SA con horas de entrega previstas y reales.
  - Un albarán de entrega e informe de la entrada de material radiactivo a su instalación.
  - Un listado de dosis para cada centro destino.
  - Hoja con "Instrucciones escritas según el ADR".
  - Fichas de seguridad con instrucciones de emergencia para mercancías de los tipos UN 2908, UN 2910 y UN 2915, preparadas por la empresa transportista .
- Las instalaciones clientes devuelven los embalajes vacíos a Curium Pharma Spain, SA, (Bizkaia) en los viajes de retorno de los vehículos, clasificándolos como UN 2908 Material radiactivo, bulto exceptuado-embalajes vacíos; para cada viaje con devoluciones el transportista emite una carta de porte en la cual figura como expedidor Curium Pharma Spain, SA, Alcobendas (Madrid).
- Se manifiesta a la inspección que en caso de no poder administrar un radiofármaco los centros clientes no lo devuelven a la radiofarmacia, sino que lo dejan decaer.
- Una vez aplicadas las monodosis el , el y la Zorrozaurre devuelven como residuos a Curium Pharma Spain, SA las jeringuillas, agujas y (ocasionalmente) viales ya utilizados y que hayan sido suministrados por la radiofarmacia. Otros centros ( ) no devuelven estos residuos y los gestionan ellos mismos.



- Para estas devoluciones los centros médicos segregan los residuos en tres grupos en base al período de semidesintegración del radionucleido en cuestión, según el procedimiento de Gestión Medioambiental , de fecha 8 de abril de 2014.
  - Cuando los centros médicos necesitan devolver a Curium Pharma Spain, SA residuos sólidos contaminados los entregan al transportista, quien los etiqueta como UN 2910 Material radiactivo, bulto exceptuado-cantidad limitada de material, y genera para ellos carta de porte con Curium Pharma Spain, SA como remitente y destinatario.
  - La inspección comprobó el registro de la devolución de un contenedor | con residuos del grupo I, UN 2910, por parte del en fecha 22 de mayo de 2020, con firma del transportista y responsable del Hospital.
  - En sus envíos de residuos los centros médicos utilizan contenedores externos de polietileno proporcionados por Curium Pharma Spain, SA, iguales a los empleados para los envíos de radiofármacos pero dedicados en exclusiva para residuos, y en el interior de cada contenedor viaja un contenedor biológico con varias jeringas vacías y agujas (ocasionalmente también viales).
  - El transporte de material radiactivo hasta los centros médicos clientes de Curium Pharma Spain SA, así como los retornos citados, son realizados por : bien directamente, con furgonetas propias y conductores en plantilla como mediante los servicios contratados (conductor más vehículo) de dos transportistas autónomos.
  - Según se manifiesta, la protección radiológica durante el transporte, incluida la vigilancia dosimétrica de los conductores, es responsabilidad de .
  - Las operaciones de llenado, cierre y etiquetado de bultos y su traslado hasta los vehículos son realizadas exclusivamente por personal de Curium Pharma Spain SA.
- 
- El personal de Curium Pharma Spain SA que realiza esas operaciones utiliza dosímetros individuales TLD de cuerpo entero y de anillo, guantes desechables de un solo uso, no viste mandil plomado en esta operación y utiliza carretilla para una mayor rapidez.
  - El personal de Curium Pharma SA recibió los días 27 y 28 de marzo de 2019 formación en materia de protección radiológica, según hoja de firmas mostrada a la inspección. Esa formación contempló también aspectos específicos que afectan a la seguridad del transporte; preparación de la expedición, carga en vehículos y recepción de bultos.
  - Los conductores cargan los paquetes en el vehículo, los sujetan al mismo y después hacen la descarga y eventual carga en los centros médicos.



- Los conductores portan dosímetros individuales termoluminiscentes; en los vehículos no se lleva monitor de radiación.
- Curium Pharma Spain SA tiene contratada con la compañía \_\_\_\_\_ la póliza de seguro de responsabilidad civil nº \_\_\_\_\_, la cual incluye la cobertura de los daños de origen nuclear radioactivo. Ha sido satisfecha la prima correspondiente al período hasta el uno de abril de 2021, según certificado mostrado a la inspección.
- Se manifiesta a la inspección que sólo se desarrollan transportes en el horario de trabajo de la instalación por lo que, en caso de incidencia, siempre estaría localizable el personal de Curium Pharma Spain SA responsable de la misma.
- Los generadores de \_\_\_\_\_ agotados son dejados en los pozos de la cabina situada en la sala limpia hasta su decaimiento en grado suficiente para que se puedan devolver al suministrador.
- Se manifiesta a la inspección que los generadores de \_\_\_\_\_ suministrados por Curium son recogidos por \_\_\_\_\_, quien para su transporte los etiqueta como bulto exceptuado, cantidad limitada de material radiactivo (UN 2910), y genera carta de porte en la cual aparece Curium Pharma Spain, SA como remitente y destinatario.
- Para esas retiradas de generadores de \_\_\_\_\_ Curium Pharma Spain SA emite documento en el cual refleja la naturaleza de la mercancía (generadores utilizados) y sus fechas de calibración (referencia para su actividad nominal). En base a este documento el transportista clasifica la mercancía como UN 2910 y emite la correspondiente carta de porte.
- Se inspeccionó un envío concreto de radiofármacos con origen en la radiofarmacia de Erletxe: era el identificado en su carta de porte con el Nº \_\_\_\_\_, consistente en un bulto (contenedor n/s 211) y el cual partió hacia las 11:00 h desde Erletxe con destino el \_\_\_\_\_ (I \_\_\_\_\_). En ella se clasificó el envío como UN 2915 Materiales radiactivos, bultos del tipo A, no en forma especial, 7, (E).
- Realizadas medidas de tasa de dosis en contacto y a 1 m de distancia del contenedor metálico (n/s \_\_\_\_\_) los resultados fueron:
  - $\mu\text{Sv/h}$  máximo en contacto.
  - $\mu\text{Sv/h}$  máximo a 1 m de distancia.
- A continuación, el contenedor interno n/s \_\_\_\_\_ fue introducido en el recipiente externo para formar el bulto; previamente ya etiquetado éste con la identificación, dirección, teléfono de contacto y con el color específico del centro médico destinatario (rojo).

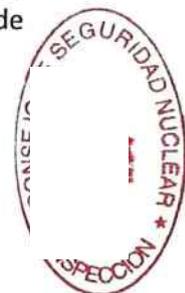

- Realizadas medidas de tasa de dosis en contacto y a 1 m de distancia del bulto así formado, los resultados fueron:
  - $\mu\text{Sv/h}$  máximo en contacto.
  - Fondo radiológico a 1 m.
- En la superficie externa del embalaje del bulto se colocaron dos etiquetas adhesivas con categoría I-Blanca; etiquetas que llevaban preimpresos el rombo con el trébol, el código de materia peligrosa 7 y la leyenda radiactivo I.
- En cada etiqueta previamente habían sido imprimidos el isótopo contenido ( ) y la actividad correspondiente al bulto ( MBq), en base a los datos cargados en el programa informático durante la preparación del radiofármaco, así como el índice de transporte, igual a cero según las medidas antes reseñadas.
- En una de las etiquetas del bulto se detallaba además el remitente (Curium Pharma Spain SA con su sede social en ); el número de identificación y número de serie del contenedor interno , así como las siglas del cliente ( ); el remitente, con su dirección y teléfono; el código VRI de España "E" junto con el nombre " "; el código "UN 2915" y la descripción de materia "Material Radiactivo bultos tipo A no en forma especial, no fisionable o fisionable exceptuado"; y en la otra la indicación "medicamentos" y la leyenda "tipo A".
- El bulto fue cerrado mediante un fleje metálico con cierre elástico y precintado con un pasador de plástico de un solo uso. El estado general de los componentes del bulto era bueno.
- El bulto fue trasladado diligentemente hasta el vehículo en carretilla por personal de Curium Pharma Spain, SA portando dosímetro individual TLD de cuerpo entero; sin prendas de protección y con guantes de un solo uso, y fueron cargados y estibados por el transportista.
- El bulto fue cargado en un vehículo marca modelo con matrícula , el cual fue señalizado en sus partes frontal y trasera con dos paneles naranja y con tres señales romboidales con trébol sobre fondo amarillo, leyenda "radioactive" y código "7" en sus dos laterales y parte posterior.
- El conductor del vehículo haciendo uso de guantes desechables colocó el bulto entre una barra transversal y la puerta trasera de la furgoneta y lo sujetó mediante una red elástica. En la caja de la furgoneta se encontraba además un carro para la descarga y transporte del bulto, también sujeto mediante red elástica.



- El vehículo disponía de una bolsa para actuación en caso de emergencias precintada con nº (fecha de caducidad: 01/2023) nominalmente asignado al conductor; según éste manifestó que contenía: cinta para acordonar, chalecos, guantes reutilizables y desechables, gafas protectoras contra impactos (no envolventes), spray para los ojos (caducidad: enero de 2023) y botiquín. No disponía de detector de radiación.
- El vehículo disponía también de dos extintores de 2 kg (uno en cabina y otro en caja) y de triángulos de advertencia, linterna, gafas, cinta para acordonar, guantes reutilizables, calzos y chaleco.
- Se manifestó a la inspección que el vehículo dispone de mampara plomada entre la caja y la cabina del conductor.
- En su parabrisas delantero podían verse desde el exterior los teléfonos de en y 24 horas, el 112 para emergencias, el del Consejo de Seguridad Nuclear, Protección Civil, etc. No figuraba expresamente el teléfono del expedidor de la mercancía; para este dato había una nota "Ver Albarán/Carta de porte". En la carta de porte no aparecía el teléfono de Curium Pharma Spain, SA en Galdakao; sí, en cambio, en los documentos: albarán de entrega y listado de dosis.
- El conductor de la furgoneta era , quien disponía en el momento de la inspección de carné para el transporte de mercancías peligrosas clase 7 en vigor hasta el 16 de noviembre de 2022 y portaba un dosímetro personal termoluminiscente
- El conductor manifestó ser trabajador de y que la furgoneta era también propiedad de esta última. La furgoneta disponía de Logo de la empresa , visible desde la distancia.
- Preguntado por la inspección sobre si en el último año ha recibido formación de reciclaje específica sobre transporte de material radiactivo por carretera, manifestó que no. En el vehículo tampoco disponía de justificante de la última formación de reciclaje recibida.
- En la cabina del vehículo y al alcance de la mano se llevaba una hoja con "Instrucciones escritas según el ADR (Acciones en caso de accidente o emergencia)"; también "Indicaciones adicionales para los miembros de la tripulación del vehículo sobre las características de peligro de las mm. pp. por clase y acciones a realizar en función de las circunstancias predominantes" y otra con una "declaración del expedidor sobre las medidas que debe adoptar el conductor" para las mercancías códigos UN 2908, UN 2910 y UN 2915 / UN3332.
- Además de lo anterior el envío iba acompañado por su carta de porte, firmada por expedidor y transportista; una hoja de ruta, albarán de entrega, entrada de material radiactivo, listado de



dosis para el centro destino, hoja de \_\_\_\_\_, para el transporte \_\_\_\_\_, recogiendo éste entre otros datos el conductor, vehículo, fecha, horarios y el centro de destino.

- En la carta de porte como expedidor figura Curium Pharma Spain SA, con su dirección en Alcobendas, Madrid, y como lugar y fecha de carga de la mercancía Curium Pharma en el \_\_\_\_\_ Bizkaia. Como transportista figuraba \_\_\_\_\_
- Realizadas mediciones de tasa de dosis con el vehículo de transporte en orden de marcha se obtuvieron los siguientes valores:
  - Fondo radiológico en la cabina del conductor.
  - Fondo en contacto con el lateral izquierdo trasero de la furgoneta.
  - Fondo en contacto con el lateral derecho trasero.
  - Fondo en contacto con el portón trasero.



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente Acta por triplicado en la sede del Gobierno Vasco.

En Vitoria-Gasteiz el 20 de agosto de 2020.

Inspector de Instalaciones Radiactivas

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la empresa de transporte a que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

observaciones:

Hoja 2 de 11: El procedimiento *actualmente*  
en vigor corresponde a la revisión 5 de fecha 30-11-2018.

En *Baldakoa*....., a *31*.....de *agosto*.....de 2020

Fdo.:

Cargo.....*Supervisor de Instalación Radiactiva*.....



**DILIGENCIA**

Junto con el acta tramitada de referencia CSN-PV/AIN/CON-21/ORG-0192/2020 correspondiente a la inspección realizada el 17 de junio de 2020 a la instalación radiactiva que la empresa Curium Pharma Spain SA, sita en el \_\_\_\_\_, del término municipal de Galdakao (Bizkaia), la supervisora de la instalación radiactiva realiza una corrección al acta.

El inspector autor de la inspección y de la presente diligencia desea manifestar lo siguiente:

- Se acepta la corrección del 4º párrafo de la página 2 de 11. La última versión del Procedimiento \_\_\_\_\_, rev 5 es de fecha 30/11/2018.

En Vitoria-Gasteiz, el 9 de octubre de 2020.

Fdo:  
Inspector de Instalaciones Radiactivas

