

**ACTA DE INSPECCIÓN**

D. [REDACTED], funcionario adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco y acreditado como Inspector por el Consejo de Seguridad Nuclear, personado el 13 de mayo de 2013 en la empresa CAMELOT 97 S.L. en e [REDACTED], del término municipal de Amorebieta (Bizkaia), procedió a la inspección de la instalación radiactiva de la que constan los siguientes datos:

- \* **Titular:** CAMELOT 97, S.L.
- \* **Ref. CSN:** IRA/2512.
- \* **Categoría:** 3ª
- \* **Utilización de la instalación:** Industrial (Radiografía por rayos X).
- \* **Fecha de autorización de funcionamiento:** 9 de marzo de 2001.
- \* **Fecha de notificación para la puesta en marcha:** 4 de marzo de 2002.
- \* **Finalidad de la inspección:** Control.

La inspección fue recibida por Dª [REDACTED] técnico de calidad, y D [REDACTED] Supervisor externo de la instalación, quienes informados de la finalidad de la misma, manifestaron aceptarla en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a efecto de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal técnico de la instalación, resultaron las siguientes.




## OBSERVACIONES

- En el laboratorio de control de calidad de la empresa hay una cabina [REDACTED] n/s 041/00, y dentro de ella el siguiente equipo radiactivo:
  - Equipo de rayos X marca [REDACTED] tipo MG165/41 n/s A00011000027, con tubo marca [REDACTED] mod. [REDACTED] n° de serie 52-2139, de 160 kV y 16 mA de tensión e intensidad máximas respectivamente.
- Anualmente la empresa [REDACTED] realiza una revisión completa al equipo de rayos X. La última ha sido efectuada el 20 de marzo de 2013, según certificado disponible.
- Además, mensualmente el supervisor de la instalación verifica los sistemas de seguridad del equipo, comprueba las señalizaciones de la cabina y mide los niveles de radiación y deja registro en el libro diario.
- La inspección comprobó la existencia en el diario de operaciones de las revisiones de fechas: 16 de abril, 20 de junio, 19 de julio, 19 de septiembre, 5 de octubre, 12 de noviembre y 14 de diciembre de 2012; 19 de enero, 21 de febrero, 8 de marzo, 5 de abril y 10 de mayo de 2013.
- Para la vigilancia radiológica ambiental, la instalación dispone del siguiente detector de radiación, sobre el que se ha establecido un período de calibración bienal sin verificaciones intermedias:
  - [REDACTED] modelo [REDACTED] n° de serie 162300-3422, con sonda [REDACTED] n° de serie 161814-2351, calibrado por el [REDACTED] el 29 de octubre de 2012.
- La dirección del funcionamiento de la instalación es desempeñada por D. [REDACTED], de la empresa [REDACTED], en posesión de licencia de supervisor de instalaciones radiactivas en el campo de radiografía industrial con rayos X válida hasta el año 2016.
- Asimismo, el supervisor compagina la supervisión de esta instalación con las de la IRA/1019 [REDACTED] Abadiño); IRA/2228 [REDACTED] la, Etxebarria) e IRA/2232 ([REDACTED], Amorebieta) e IRA/3179 [REDACTED] Porriño, Pontevedra).



- Según se manifiesta a la inspección el equipo de rayos X es operado por cuatro personas, todas ellas titulares de licencia de Operador en el campo de radiografía industrial válidas al menos hasta diciembre de 2013, excepto una de ellas que caduca el 30 de mayo de 2013 y cuya renovación está ya en curso.
- Se han solicitado además licencias de operador para otras cuatro personas de la empresa.
- Se manifiesta a la inspección que los únicos trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes son los cuatro operadores que operan con el equipo y el supervisor de la instalación, estando clasificados como trabajadores de tipo B.
- El control dosimétrico de los operadores de la instalación se lleva a cabo mediante un dosímetro individual asignado a uno de los cuatro operadores y otro de área, leídos por el [REDACTED] de Barcelona. Están disponibles sus lecturas hasta marzo de 2013, con valores iguales a cero tanto para el año 2012 como para el 2013 transcurrido.
- Existe un procedimiento (ref. IT-ND-RT-015) para asignar, a partir de las lecturas del dosímetro de área, dosis a cada trabajador expuesto no dotado de dosímetro individual.
- El supervisor de la instalación utiliza, además, el dosímetro individual que tiene asignado por su empresa [REDACTED], titular de la IRA/2232, con fondo en su historial. En fecha 31 de marzo de 2013 se ha realizado reconocimiento médico específico para radiaciones ionizantes en [REDACTED], con resultado de Apto.
- Para los cuatro operadores de la instalación se han realizado reconocimientos médicos específicos para radiaciones ionizantes en el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] en fechas entre el 14 de diciembre de 2012 y el 15 de enero de 2013, con resultado de Apto en todos los casos según certificados mostrados a la inspección.
- El Reglamento de Funcionamiento, Plan de Emergencia y la Instrucción Técnica de [REDACTED] Rev. 1, están situados en lugar visible en las proximidades de la cabina de rayos X, y existe justificante de la recepción de ambos documentos por los operadores de la instalación. No ha habido altas de personal hasta la fecha de la inspección; se manifiesta que cuando se incorporen los nuevos operadores les será hecha entrega de esos documentos.

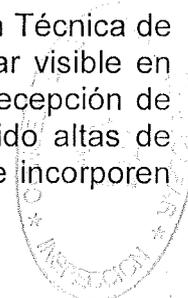

- El 20 de enero de 2012 se impartió una jornada de formación, en la que se recordaron aspectos relacionados con el Reglamento de Funcionamiento y el Plan de emergencia de la instalación, y a la que asistieron los operadores según las firmas recogidas en el certificado de asistencia.
- La instalación radiactiva dispone de un Diario de Operación en el que se anotan: fecha de operación del equipo, fechas de parada de la instalación, kilovoltaje, miliamperaje, tiempo diario de trabajo, operador implicado, verificaciones de sistemas de seguridad y vigilancia radiológica ambiental por parte del supervisor.
- Según anotaciones realizadas en el diario de operación el equipo ha irradiado durante 588 horas desde el inicio de su funcionamiento hasta el 10 de mayo de 2013.
- El informe anual correspondiente al año 2012 ha sido recibido en el Gobierno Vasco el 18 de marzo de 2013.
- Según lo establecido por el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la norma UNE 73.302 la sala que alberga la cabina está señalizada como Zona Vigilada, y el interior de la cabina como Zona de Acceso Prohibido. Asimismo, existe una señal luminosa de irradiación en la cabina y llaves tanto para el acceso a la sala como para la consola de operación del equipo.
- En las proximidades de la cabina existen medios de extinción de incendios.
- En el interior de la sala y próximo a la cabina se encuentra instalado el detector de radiación [REDACTED] como baliza para la determinación en continuo de los niveles de radiación ambiental.
- La cabina cuenta con un interruptor de emergencia en la consola y ninguno en la cabina. Se verificó el funcionamiento de aquél, comprobando que interrumpe la irradiación y no permite su reanudación sin rearmar el interruptor.
- Realizadas mediciones de tasa de dosis en el exterior de la cabina con el equipo operando a 160 kV y 4 mA en modo escopia con pieza en su interior, se observaron los siguientes valores:
  - 0,15  $\mu$ Sv/h máximo tras la barrera primaria.
  - Fondo en la ventana.
  - Fondo en puesto de operador.





Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear con la redacción establecida en la Ley 33/2007, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento 1836/1999 sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas modificado por el RD 35/2008, el Reglamento 783/2001 sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes modificado por el RD 1439/2010 y la autorización referida, se levanta y suscribe la presente Acta por duplicado en la sede del Gobierno Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, el 27 de mayo de 2013.

  
Fdo.:   
Inspector de Instalaciones Radiactivas

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la instalación, para que con su firma, lugar y fecha, manifiesta su conformidad o reparos al contenido del Acta.

En ARREBIETA....., a 18..... de Junio..... de 2013

Fdo.: .....  .....

Cargo G.M. Ivt. Responsable de Calidad.....