

ACTA DE INSPECCIÓN

_____, funcionaria del Consejo de Seguridad Nuclear, acreditada como inspectora,

CERTIFICA: Que se personó el día veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la Delegación de Salamanca del **CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS S.A. (CEMOSA)**, sita en _____ Villares de la Reina-Salamanca.

La visita tuvo por objeto realizar la inspección previa a la notificación de puesta en marcha de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medida de densidad y humedad de suelos, cuya última modificación de autorización fue concedida por el Ministerio para la Transición Ecológica, en fecha 30 de agosto de dos mil diecinueve.


La Inspección fue recibida por _____, Supervisor de la instalación; _____, Jefe de laboratorio y _____, Responsable de Calidad, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

UNO. INSTALACIÓN.

- El recinto de almacenamiento se encuentra en _____
La ubicación del recinto y las zonas adyacentes, coinciden con los datos y planos presentados en la documentación de solicitud de autorización._
- La dependencia principal de la instalación se encuentra clasificada como Zona vigilada con riesgo de irradiación externa y se dispone de la señalización reglamentaria. _____

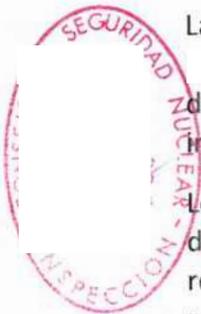

- Se dispone de control de acceso al recinto blindado mediante llave. Las llaves se encuentran custodiadas por los operadores. _____
- Se dispone de tres equipos de medida de densidad y humedad de suelos: _____
 - Equipo marca _____ que alberga en su interior dos fuentes radiactivas, _____
 - Equipo marca _____ que alberga en su interior dos fuentes radiactivas, _____
 - Equipo _____ que alberga en su interior dos fuentes radiactivas, _____
- El equipo _____ se encuentra inactivo. Dispone de identificación como tal en la maleta del equipo. _____
- El día de la inspección todos los equipos se hallaban almacenados en el recinto de almacenamiento. _____

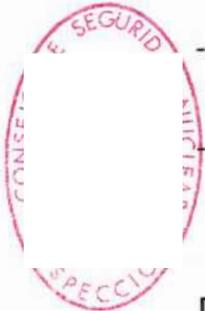

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN.

- Se dispone de procedimiento para la calibración y verificación de los equipos de detección y medida de la radiación, en el que se establece que el período de calibración del monitor patrón se realiza cada dos años. El resto de monitores están sujetos, únicamente, a verificaciones semestrales mediante intercomparaciones con el monitor patrón. _____
- Se dispone de tres equipos de detección y medida de la radiación. Cada monitor está asociado a un equipo de medida de densidad y humedad de suelos: _____
 - _____
 - _____
 - _____

- Se dispone de un monitor patrón, en la sede central de la empresa de la marca _____, que viaja a cada delegación para hacer las verificaciones del resto de monitores. _____

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN.

- Durante la inspección se realizaron mediciones de niveles de radiación con el equipo de marca _____, calibrado por un laboratorio legalmente acreditado, _____, en fecha 06/11/2018. Dichas mediciones se efectuaron con cuatro equipos de medida de densidad y humedad de suelos en el interior del recinto de almacenamiento, los tres equipos identificados con anterioridad, más otro equipo de marca _____, perteneciente a la delegación de Zamora: _____

- Dentro del recinto de almacenamiento, _____ } $\mu\text{Sv/h}$ a un metro de distancia de los equipos. _____

En la ranura lateral de la puerta del recinto de almacenamiento, _____ } $\mu\text{Sv/h}$. _____

En el exterior del edificio (calle) en contacto con la pared de la nave, 1 _____ } $\mu\text{Sv/h}$ y a un metro de distancia fondo. _____

- En contacto con el teclado del equipo n/s 35311 y n/s 13153; _____ } $\mu\text{Sv/h}$ y _____ } $\mu\text{Sv/h}$ respectivamente. _____

CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

- En la delegación de Salamanca se dispone de seis licencias de operador en vigor.
- Estaba disponible la última lectura dosimétrica correspondiente a septiembre de 2019, gestionadas por _____ para seis usuarios con valores de fondo. _____
- Se realiza el reconocimiento médico con una periodicidad anual, en _____; último en el año 2019 menos para un trabajador en el año 2018. _____
- Con fecha 20/11/2019 se realizó un curso básico para el transporte de mercancías peligrosas clase 7, uso de equipos, Reglamento de Funcionamiento y Plan de Emergencia. Dicha formación se corresponde con la formación de inicio y la continuada. Se dispone de registro de asistentes (5) y del contenido del curso. _____

CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN.

- El Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia han sido revisados y actualizados en julio de 2019. _____
- Se dispone de los certificados de hermeticidad de las fuentes radiactivas encapsuladas, todos ellos con resultado satisfactorio: _____
 - Certificado de hermeticidad de las fuentes radiactivas del equipo _____ emitido por _____ en fecha 07/02/2019. _____
 - Certificado de hermeticidad de las fuentes radiactivas del equipo _____ emitido por _____ en fecha 07/11/2019. _____
 - Certificado de hermeticidad de las fuentes radiactivas del equipo _____ emitido por _____ en fecha 18/06/2018. _____
- Se dispone de los certificados de la revisión bienal de todos los equipos: _____
 - Certificado de revisión del equipo _____ 1, emitido por _____ en fecha 07/02/2019. _____
 - Certificado de revisión del equipo _____, emitido por _____ en fecha 07/11/2019. _____
 - Certificado de revisión del equipo _____, emitido por _____ en fecha 18/06/2018. _____
- Se dispone de procedimiento para realizar las revisiones oficiales bienalmente y las revisiones semestrales propias. _____
- Se dispone de registro de las revisiones semestrales realizadas a los equipos de medida de densidad y humedad de suelos por los operadores de Cemosa, en fecha 02/10/2019. _____
- Se dispone de certificado de la revisión de varilla de los equipos _____ con n/s 35311 y 13153, emitidos ambos por _____ en fechas 07/11/2019 y 21/06/2018, respectivamente. _____
- Se dispone de certificado de calibración del monitor patrón, emitido por _____ en fecha 18/09/2018. Dicho equipo se encuentra calibrado en la energía del _____ y en la magnitud de dosis equivalente ambiental. _____



- Se dispone de registro de las verificaciones semestrales realizadas a los equipos de detección y medida de la radiación. Dichas verificaciones se realizaron en fecha 2-3/10/2019. _____
- Se realiza la vigilancia radiológica del medio ambiente de trabajo con una periodicidad bianual. Se dispone de registro de la última vigilancia realizada en fecha 02/10/2019. _____
- Se rellena diariamente la lista de comprobación para el transporte de los equipos de medida de densidad y humedad de suelos. Último registro en fecha 26/11/2019. _____
- _____ actúa como Consejero de Seguridad para el Transporte. Se dispone de certificado de formación y designación válido hasta el 11/12/2020.
Se dispone de póliza de cobertura de riesgo nuclear aplicada a las actividades de transporte de material radiactivo, en dicha póliza no se contempla el equipo Troxler de n/s 13153. _____
Se muestra a la Inspección la última carta de porte en fecha 26/11/2019. Traslado desde la delegación de Zamora a la de Salamanca. _____
- Las maletas de los equipos están señalizadas con los datos del titular. _____
- Se dispone, en la delegación de Salamanca, de tres Diarios de Operación diligenciados por el CSN donde se anota: nombre del operador, fecha, obra donde ha ido y número de densidades que se realiza: _____
 - Un Diario de Operación con número _____
 - Un Diario de Operación con número _____
 - Un Diario de Operación con número _____

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes

y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve.

SEGUR

INSPECCIÓN

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS S.A. (CEMOSA)** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

CEMOSA, (I.R.A. nº 514)

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
C/ PEDRO JUSTO DORADO DELLMANS, 11
28040 MADRID

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 18

Fecha: 02-01-2020 12:37

A/A: _____

Málaga, 23 de diciembre de 2019

Muy Sr. Nuestro:

Con el fin de completar el trámite legal, adjunto remitimos un ejemplar del Acta de Inspección de referencia CSN/AIN/79/IRA-0514/2019 y fecha 10/12/2019 correspondiente a la inspección realizada en las instalaciones de CEMOSA Salamanca sita en _____, el pasado veintisiete de noviembre de 2019.

Sin más aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.



Supervisor de la Instalación Radiactiva CEMOSA